



# Superstatic 749

## Gebrauchsanweisung

# Inhaltsverzeichnis

<b>1. Hinweis zu diesem Dokument</b>	<b>3</b>
1.1 Gültigkeitsbereich	3
1.2 Zielgruppe	3
1.3 Aufbewahrung des Dokumentes	3
1.4 Weitere Informationen	3
1.5 Symbole	4
<b>2. Sicherheit</b>	<b>5</b>
2.1 Personalqualifikation	5
2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung	5
<b>3. Lieferumfang, Transport, Lagerung, Reinigung</b>	<b>7</b>
<b>4. Thermischer Energiezähler Superstatic 749</b>	<b>8</b>
4.1 Abmessungen qp0.6m <sup>3</sup> /h L = 110 mm	8
4.2 Abmessungen qp1.5 m <sup>3</sup> /h L = 130 & 190 mm	8
4.3 Abmessungen qp2.5m <sup>3</sup> /h L= 130 & 190 mm	9
<b>5. Installation</b>	<b>10</b>
5.1 Montage des Rechenwerkes für Kälteanwendung	10
5.2 Wandmontage des Rechenwerkes	11
5.3 Montage von Temperaturfühlern	12
5.4 Tauchhülsen Übersicht	13
5.5 Direkt Montage in T-Stück	13
5.6 Einbau eines Temperaturfühlers für Kälteanwendungen	14
<b>6. Einbau</b>	<b>14</b>
6.1 Superstatic 749	14
6.2 Verkabelung für die Impulseingangsfunktion	14
6.3 Verkabelung für die Impulsausgangsfunktion	14
<b>7. Inbetriebnahme</b>	<b>15</b>
7.1 Inbetriebnahme vom Lager-Modus aus	15
<b>8. Fehlercode</b>	<b>16</b>
<b>9. Anzeige</b>	<b>16</b>
9.1 Anzeigesequenzen	17
9.2 Detail des einzelnen Anzeigesequenzen in Normal-Modus	17
<b>10. Kommunikationsschnittstelle und Optionen</b>	<b>18</b>
10.1 SONTEx Funk	19
10.2 wM-Bus / OMS Funk	19
10.3 LoRaWAN	19
10.4 M-Bus mit M-Bus Speisung	19
<b>11. Versiegelung</b>	<b>20</b>
<b>12. Technische Daten</b>	<b>21</b>
12.1 Superstatic 749	21
12.2 Druckverlustkurve	22
12.3 Allgemeine technische Daten	
<b>13. Konformitätserklärung</b>	<b>23</b>

# 1. Hinweis zu diesem Dokument

Dieses Handbuch enthält alle Informationen, die für den sachgerechten Umgang mit dem Gerät erforderlich sind, einschliesslich Informationen bezüglich Produktidentifikation-Installation und Inbetriebnahme bis hin zur Fehlersuche, Wartung und Entsorgung.

## 1.1 Gültigkeitsbereich

Diese Dokumentation ist gültig für den Superstatic 749.

Die spezifischen Angaben zum Superstatic 749 werden als Hinweis in den verschiedenen Kapiteln des aktuellen Handbuchs erläutert.

## 1.2 Zielgruppe

Dieses Dokument richtet sich an Anlagenbetreiber und Installateure.

## 1.3 Aufbewahrung des Dokuments

Der Anlagenbetreiber muss sicherstellen, dass dieses Dokument den verantwortlichen Personen jederzeit zugänglich ist. Bei Verlust des Originaldokuments kann eine aktuelle Version dieses Dokumentes aus unserem Extranet heruntergeladen werden.

<https://sontex.ch/applications/energieversorger/#superstatic-789-2>

## 1.4 Weitere Informationen

Links zu weiteren Informationen finden Sie unter [www.sontex.ch](http://www.sontex.ch)

## 1.5 Symbole

Symbol	Bedeutung
	<b>GEFAHR!</b> Nichtbeachten dieser Warnungen führt zum Tod oder zu schweren Verletzungen.
	<b>WARNUNG!</b> Nichtbeachten dieser Warnungen kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.
	<b>VORSICHT!</b> Nichtbeachten dieser Warnungen kann zu erheblichen Verletzungen führen.
	<b>HINWEIS!</b> Nichtbeachten dieser Warnungen kann zu Sachschäden führen.
	<b>Referenz</b> Information welche für ein bestimmtes Thema oder Ziel wichtig, jedoch nicht sicherheitsrelevant ist.
	<b>Dokumentation</b> Verweis auf eine andere Dokumentation.
	<b>Hilfe</b> Hilfe bei Problemen.
	<b>Sichtprüfung</b> Prüfen Sie, ob der Artikel in Ordnung ist.
	<b>CE-Kennzeichnung</b> Das Gerät erfüllt die Anforderungen der europäischen Richtlinien 2014/32/EU (MID) und RED 2014/53/EU.
	<b>Entsorgung</b> Dieses Symbol weist darauf hin, dass elektrische und elektronische Geräte getrennt entsorgt werden müssen. Entsorgen Sie die Geräte nicht mit dem Hausmüll.

## 2. Sicherheit

### **WARNUNG**

Unsachgemässe Installation, Druckprüfungen, Änderungen oder falscher Bedienung können zu Personen- und Sachschäden führen.



Druckstösse in der Rohrleitung können das Messgerät beschädigen!  
Vorhandene Luftpneinschlüsse können das Messergebnis verfälschen.

- Wird die Siegelplombe beschädigt oder entfernt, ist der kompakte thermische Energiezähler nicht mehr für den eichpflichtigen Messbetrieb oder die eichpflichtige Messung zugelassen.
- Überprüfen Sie den kompakten thermischen Energiezähler vor der Installation auf Transportschäden.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und halten Sie es nicht an der Schutzabdeckung
- Wenn der kompakte thermische Energiezähler heruntergefallen ist, darf er nicht wieder eingebaut werden.
- Verwenden Sie nur geeignete Schmiermittel für Dichtungen.
- Kompakte thermische Energiezähler dürfen erst nach einer Druckprüfung der Leitung eingebaut werden.
- Der thermische kompakt-Energiezähler darf nur in Rohrleitungen eingebaut werden, die bereits vor der Inbetriebnahme auf Dichtheit geprüft, gespült und gut entlüftet wurden.

### 2.1 Personalqualifikation

Der thermische Energiezähler darf nur von Fachpersonal für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik installiert oder ausgetauscht werden.

### 2.2 Bestimmungsgemässe Verwendung



Der Schwingstrahl kompakt thermale Energiezähler Superstatic 749 ist ein Präzisions-Messgerät für die individuelle Heizkostenabrechnung und muss sorgfältig behandelt werden.

Der Superstatic 749 ist in einer Wärme-, Kälte oder gemischten Version erhältlich und bestimmt die von einer Wärmeträgerflüssigkeit in einem Wärmetauschkreis ausgetauschte Wärme- oder Kälteenergie. Der Superstatic 749 entspricht den Anforderungen der Europäischen Richtlinie 2014/32/EU (MID) Module B und D sowie der Norm EN 1434 Klasse 2.

### **HINWEIS**

Der thermale Energiezähler darf nur unter den auf dem Zähler angegebenen Bedingungen verwendet werden, die metrologischen Plomben müssen ganz sein. Wenn diese Bedingungen nicht eingehalten werden, kann es zur Zerstörung des Gerätes führen und ist jegliche Haftung des Herstellers ausgeschlossen, und die Werkgarantie sowie die Einhaltung der metrologischen Normen sind nicht mehr gesichert.

Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für eine Änderung der eich- und messrelevanten Daten, falls die werkseitige Plombierung dabei aufgebrochen oder verletzt wird. Das Anbringen neuer Plomben darf nur durch eine zugelassene Organisation erfolgen unter Einhaltung der nationalen Gesetze betreffs legaler Metrologie. Nur das vom Hersteller gelieferten Zubehör benutzen.

Zur Reinigung ist ausschliesslich ein mit Wasser befeuchtetes Tuch zu verwenden, keine Lösungsmittel.

Das Kabel zwischen dem Durchflusssensor und dem Rechenwerk sowie die Kabel der Temperaturfühler dürfen weder verkürzt noch auf irgendeine Weise abgeändert werden.

## HINWEIS

### Vor der Montage

- Daten der Anlage überprüfen und mit den technischen Daten des Wärmezählers vergleichen.
- Die allgemeinen Installationsregeln und jene in Bezug auf das Projekt müssen eingehalten werden.
- Die zulässige Umgebungstemperatur des Wärmezählers ist auf 5 bis 55 °C festgelegt.
- Die Ablesbarkeit des Wärmezählers und der Typenschilder ist zu beachten.
- Alle Leitungen müssen im Abstand von mindestens 300 mm von Hochfrequenz- oder Starkstromkabeln verlegt werden.
- In der Regel muss das Rechenwerk in einem gewissen Abstand zu kältemittelführenden Leitungen installiert werden. Wärmestrahlungen und elektrische Störfelder in der Nähe des Rechenwerks und des Verbindungskabels sind zu vermeiden.
- Das Rechenwerk muss generell abgesetzt von Kälteleitungen montiert werden. Es ist darauf zu achten, dass kein Kondenswasser in das Rechenwerk eindringen kann.
- Sofern die Gefahr von Erschütterungen im Rohrleitungssystem besteht, muss das Rechenwerk getrennt an der Wand montiert werden.
- Falls die Temperatur des Mediums im Innern des Durchflusssensors regelmässig 90 °C erreicht, muss das Rechenwerk getrennt vom Durchflusssensor montiert werden.
- Es wird empfohlen, die Anlage vor der Montage des Durchflusssensors zu spülen, um zu gewährleisten, dass sich keine Fremdkörper in der Rohrleitung befinden.


## ⚠️ WARNUNG

### Sicherheitshinweis Lithium-Batterien

Es werden 3-V-Lithiumbatterien verwendet. Sicherheitsregeln müssen eingehalten werden: der Ersatz der Batterien oder die Ergänzung einer zweiten Batterie ist nicht erlaubt.

Nicht wieder aufladen, nicht kurzschliessen, vor Feuchtigkeit schützen, nicht erhitzen oder ins Feuer werfen, nicht öffnen, ausser Reichweite von Kindern aufbewahren.


### 3. Lieferumfang

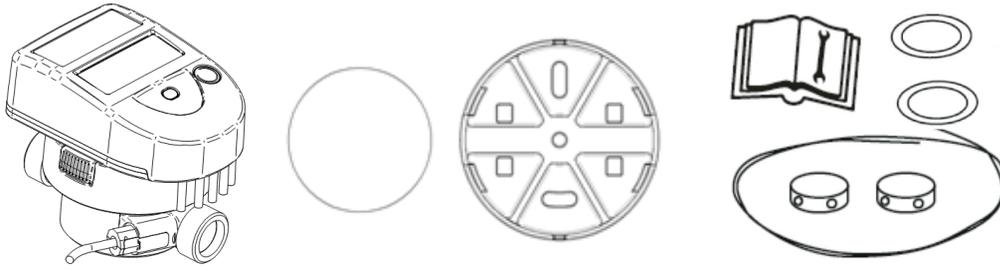

### Transport



### Lagerung

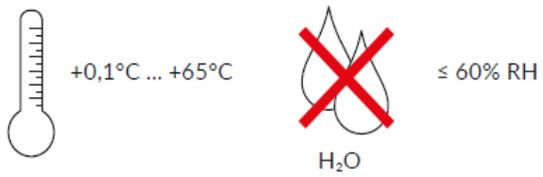


### Reinigung




## 4. Thermischer Energiezähler Superstatic 749


### 4.1 Abmessungen qp0.6 m<sup>3</sup>/h L = 110 mm

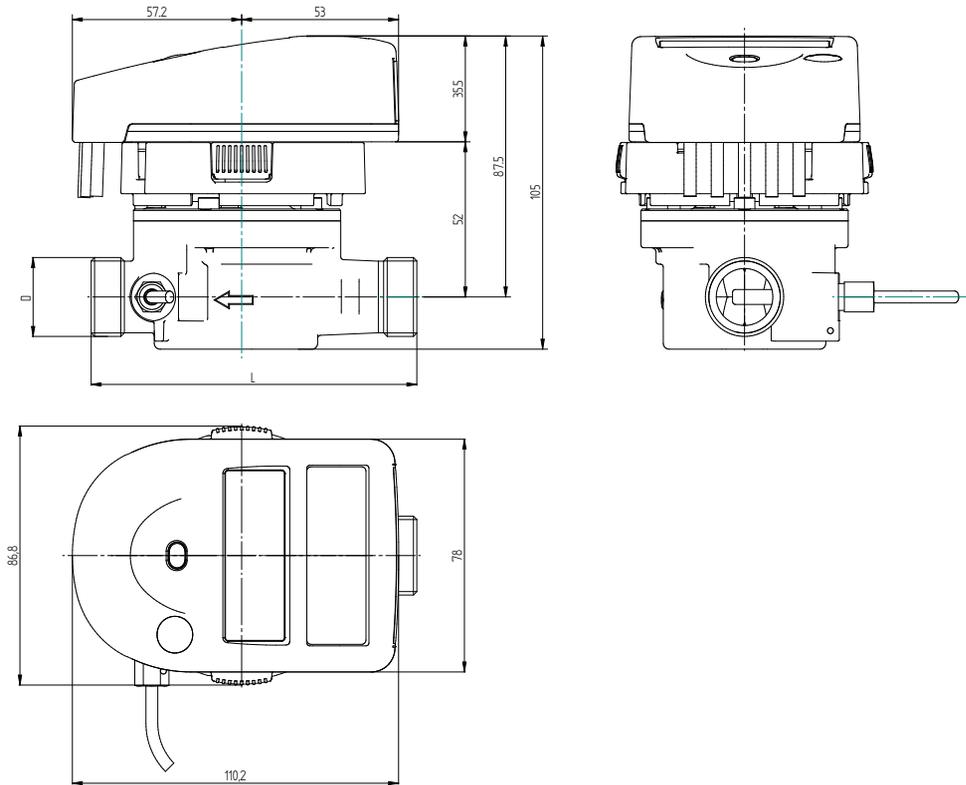

### 4.2 Abmessungen qp1.5 m<sup>3</sup>/h L = 130 oder 190 mm

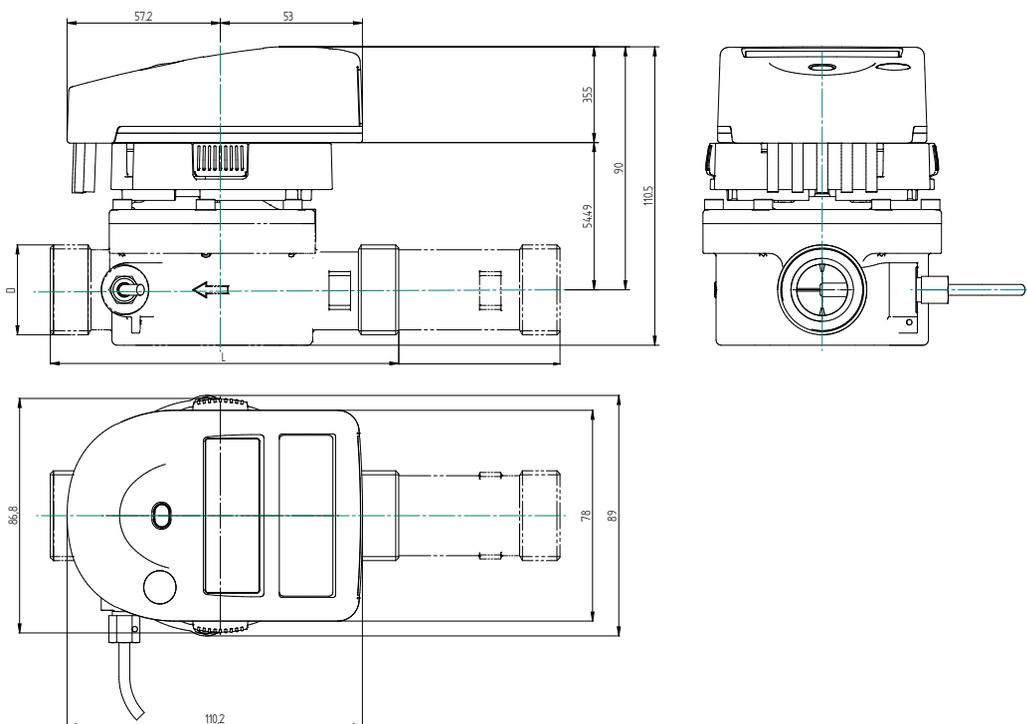

### 4.3 Abmessungen qp2.5 m<sup>3</sup>/h L = 130 oder 190 mm

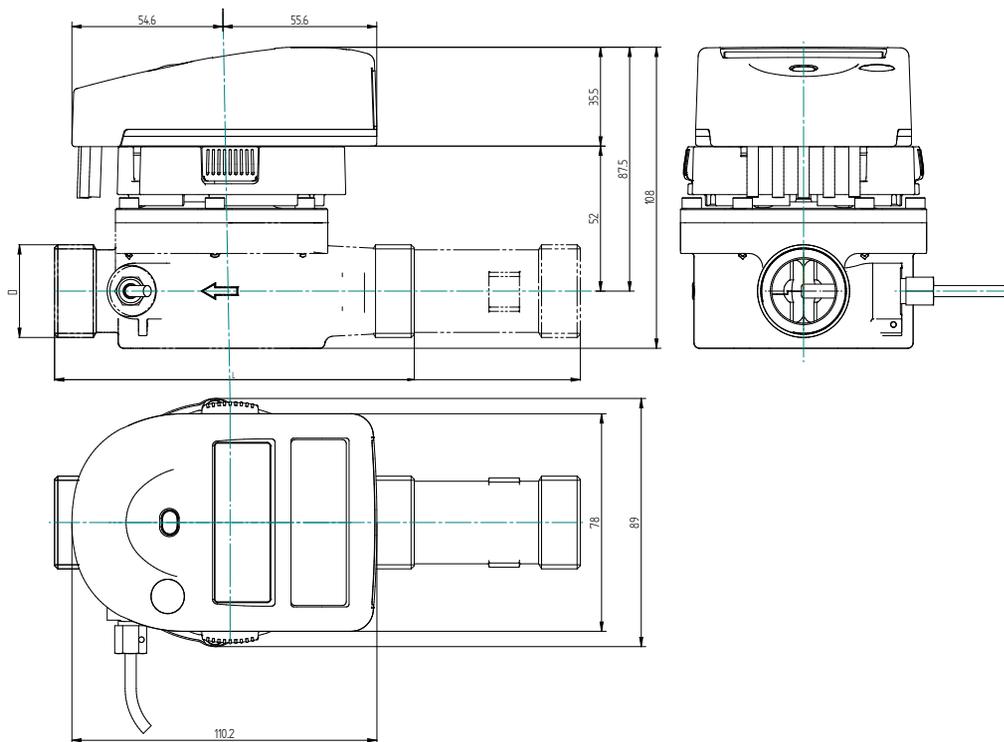

## 5. Installation




Bei der Montage des Superstatic 749 müssen die Vorschriften der Norm EN 1434-6 eingehalten werden.

Das Rechenwerk ist standardmässig für eine Montage auf der „kalten“ Seite parametrieren. Eine Montage auf der „warmen“ Seite muss bei der Bestellung angegeben werden. Je nach Version und Verwendung (Wärme- und/oder Kältezähler) muss der Zähler auf der „kalten“ oder „warmen“ Seite, gemäss Konfiguration, montiert werden. Wenn das Gerät mit der Konfigurationsoption bestellt wurde, können einige Parameter mit dem Menü „Config“ während der Inbetriebnahme geändert werden.

In derselben Anlage können unterschiedliche Montagepositionen (horizontal und vertikal) verwendet werden. Den Durchflusssensor unter Berücksichtigung der Durchflussrichtung anordnen (Pfeil → auf dem Durchflusssensor). Eine horizontale Montage mit unten liegendem Rechenwerk ist nicht zulässig. Ebenso muss eine Montagstellung vermieden werden, die zu einer Ansammlung von Luftblasen im Innern des mechanischen Zählers führen kann.

Der thermische Energiezähler muss zwischen zwei Absperrventilen montiert werden. Der Durchflusssensor muss vor jeglichem Kontrollventil montiert werden, um jeden möglichen Störeinfluss zu verhindern. Die Dichtigkeit muss in den einzelnen Montageschritten kontrolliert werden.

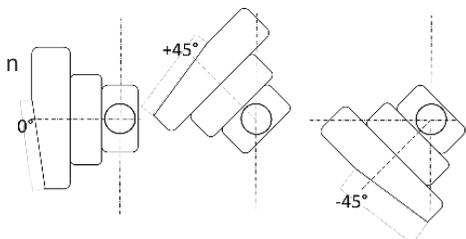

### Horizontale Einbaulage:

Der Messkopf MUSS seitlich +/- 45° bezogen auf die Rohrachse liegen, um Einflüsse durch anfällige Lufteinschlüsse (oben) oder Schmutz (unten) auszuschliessen.

### Vertikale Einbaulage:

Montage in Steig- oder Fallrohren möglich

Die Wärmeträgerflüssigkeit muss einem Wasser ohne Zusatz gemäss Arbeitsblatt FW 510 der deutschen AGFW (Arbeitsgemeinschaft für Fernwärme) entsprechen. Wenn dem Wasser Additive beigegeben werden, muss sich der Anwender über die Kompatibilität der Materialien des Wärmezählers in Berührung mit diesen Additiven vergewissern.

### 5.1 Montage des Rechenwerks für Kälteanwendung

Nur der Durchflusssensor darf vollständig isoliert sein. Das Rechenwerk vom Durchflusssensor trennen und an die Wand befestigen.

Wir empfehlen die Verwendung eines Wandbeschlags:

- Wenn der Zähler unter beschränkten Platzverhältnissen installiert werden muss
- Bei der Montage in kondensierender Umgebung
- Um die Batterielebensdauer zu verlängern

Die Rohrleitungen müssen in der Regel vor der Inbetriebnahme der Anlage frei von Luft sein. In Kühlanlagen die Isolationsanweisungen beachten. Es muss eine definitive Inbetriebnahme durchgeführt und dokumentiert werden.




Nach dem Einbau und vor der Inbetriebnahme, System > 10 min. an qp spülen um Lufteinschlüsse zu vermeiden.


## 5.2 Wandmontage des Rechenwerks

Das Rechenwerk kann vom Durchflusssensor getrennt und mit Hilfe einer Halterung an einer Wand montiert werden. Wenn möglich die Halterung oberhalb des Durchflusssensors montieren. Wenn bei der Bestellung nicht anders konfiguriert, wird die Halterung zusammen mit einer beidseitig klebenden Scheibe mit dem Superstatic 749 geliefert (Abbildung 1).

Die Halterung kann auch mit (nicht mitgelieferten) Schrauben an der Wand montiert werden. Damit das Rechenwerk vom Durchflusssensor getrennt werden kann, mit einer Hand seitlich auf die beiden Verriegelungstasten drücken und das Rechenwerk nach oben ziehen (Abbildung 2). Das Rechenwerk an der Halterung befestigen und dabei darauf achten, das Kabel nicht einzuklemmen, welches das Rechenwerk mit dem Durchflusssensor verbindet. Die beidseitig klebende Scheibe hinten an das Wandbefestigungsteil kleben. Das Ganze an der Wand befestigen (Abbildung 3).

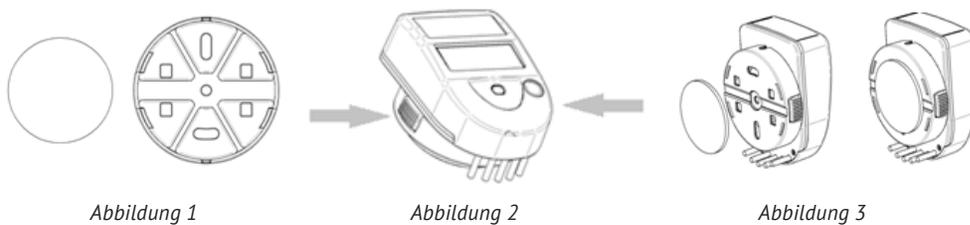

Um das Rechenwerk von der Halterung zu entfernen einfach auf die beiden Verriegelungstasten drücken und das Rechenwerk zu sich ziehen. Das Verbindungskabel am dazu vorgesehenen Ort am Durchflusssensor (1) aufwickeln und dann das Rechenwerk (2) wieder einsetzen.

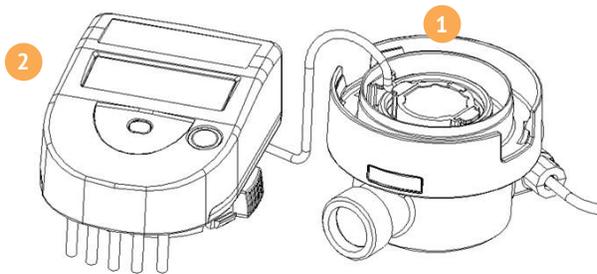

### 5.3 Montage der Temperaturfühler

Der im Durchflussmesser montierte Temperaturfühler besitzt ein Etikett ohne schwarzen Rahmen. Der Temperaturfühler mit dem Etikett mit schwarzem Rahmen, muss auf der Seite „gegenüber“ dem Superstatic 749 montiert werden.

Beispiel: Wenn der Durchflussmesser auf der warmen Seite (Hot Pipe) installiert ist, wird der Temperaturfühler mit dem Etikett mit schwarzem Rahmen auf der kalten Seite (Cold Pipe) montiert.

Die Kabel der Temperaturfühler des Superstatic 749 sind je 1,5 m lang. Die Temperaturfühler bilden eine mit dem Rechenwerk verbundene Untergruppe. Es ist verboten, die Kabel der Temperaturfühler zu verkürzen oder zu verlängern.


Die auf dem Schild angegebenen Betriebstemperaturen müssen eingehalten werden.

Ein Temperaturfühler kann direkt in die hydraulische Basis eingebaut werden.

Die Temperaturfühler müssen vorzugsweise direkt eingebaut werden, d.h. ein Temperaturfühler wird in die hydraulische Basis des Zählers eingebaut, und der andere auf der anderen Seite des Wärmetauscherkreises.

#### Hinweis:

Die Temperaturfühler werden mithilfe einer Kunststoffmutter befestigt. Diese besteht aus zwei Halbschalen, die durch ein Gummiband zusammengehalten werden. Wenn das Gummiband von der Mutter entfernt wird, werden die beiden Halbschalen nicht mehr an dem Temperaturfühler gehalten und es kann passieren, dass sich eine oder beide Halbmuttern von der Temperaturfühler lösen.

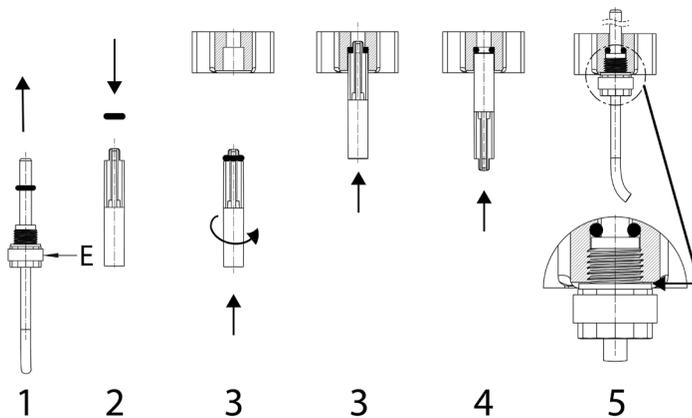

1. Entfernen Sie den O-Ring von dem Temperaturfühler. Achten Sie darauf, dass Sie das Gummiband (in der Abbildung mit dem Buchstaben "E" gekennzeichnet) nicht von der Mutter entfernen, da diese sich in zwei Teile trennen und auf den Boden fallen können.
2. O-Ring am Stift der Montagelehre montieren.
3. O-Ring durch Drehen mit der Montagelehre in den dafür vorgesehenen Platz des Kugelhahns einführen.
4. O-Ring mit der anderen, flachen Seite der Montagelehre korrekt positionieren.
5. Temperaturfühler mit den beiden Halbmuttern in das Gewinde M10x1 des Kugelhahns eindrehen und mit der Hand bis zum Anschlag festziehen (maximales Anzugsmoment von 1 Nm).

Hinweis: Die Montagelehre ist grundsätzlich nicht im Lieferumfang enthalten und kann separat bestellt werden (Artikel Nr. 0460P348)

Bei der Verwendung von Tauchhülsen müssen diese speziell für die beiden Temperaturfühler verwendet werden gemäss der untenstehenden Liste.

Eine asymmetrische Montage ist ebenfalls möglich. In diesem Fall wird der erste Temperaturfühler direkt und der mit dem Etikett mit schwarzem Rahmen markierten Temperaturfühler in einer Tauchhülse gemäss der weiter untenstehenden Liste montiert. Für Ausführungen mit asymmetrisch eingebautem Temperaturfühlerpaar gelten eingeschränkte Nennbetriebsbedingungen. Für die untere Grenze des Durchflusswertes und die untere Grenze der Temperaturdifferenz gilt das Folgende:

$q_i \geq 200 \text{ l/h}$  bei  $\Delta T_{\text{min}} = 3 \text{ K}$  oder  $q_i \geq 60 \text{ l/h}$  bei  $\Delta T_{\text{min}} \geq 6 \text{ K}$ .


Es muss darauf geachtet werden, dass die Temperaturfühler bis zum Anschlag in die Tauchhülsen eingeführt werden.

## 5.4 Tauchhülsen Übersicht

Temperaturfühler	Versions	Tauchhülse	Art.-Nr	Material	Temperaturbereich
Ø 5x31 mm	Pt1000	M10x1	0460A212	Messing	0...100 °C
Ø 5x 31 mm	Pt1000	G3/8"	0460A213	Messing	0...100 °C
Ø 5x 31 mm	Pt1000	G1/2"	0460A214	Messing	0...100 °C
Ø 5.2x 31 mm	Pt1000	M10x1	0460A215	Messing	0...100 °C
Ø 5.2x 31 mm	Pt1000	G3/8"	0460A216	Messing	0...100 °C
Ø 5.2x 31 mm	Pt1000	G1/2"	0460A217	Messing	0...100 °C
Ø 6x 31 mm	Pt1000	M10x1	0460A201	Messing	0...100 °C


Tauchhülsen für Universal - Temperaturfühler (mit Kunststoff- Verschraubung)					
Ø 5	Pt1000	M10x1	SCTW4A1	Messing	0...100 °C
Ø 5	Pt1000	G3/8"	SCTW4A2	Messing	0...100 °C
Ø 5	Pt1000	G1/2"	SCTW4A3	Messing	0...100 °C
Ø 5.2	Pt1000	M10x1	SCTW4A4	Messing	0...100 °C
Ø 5.2	Pt1000	G3/8"	SCTW4A5	Messing	0...100 °C
Ø 5.2	Pt1000	G1/2"	SCTW4A6	Messing	0...100 °C
Ø 6	Pt1000	G1/2"	SCTW1A1	Messing	0...100 °C

## 5.5 Direkte Montage in einem T-Stück

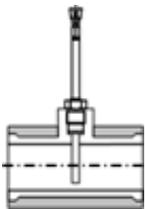


Der Temperaturfühler befindet sich auf gleicher Höhe und senkrecht zur Rohrachse (DN15, DN20).

## 5.6 Montage der Temperaturfühler für Kälteanwendungen

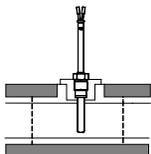

Isolation nur bis zur Befestigungsschraube

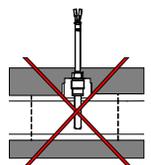


### HINWEIS

Die Befestigungsschraube des Temperaturfühlers darf von keiner Isolation überdeckt sein. Dies gilt auch, wenn der Temperaturfühler direkt im Durchflusssensor montiert wird.

## 6. Einbau

### 6.1 Superstatic 749

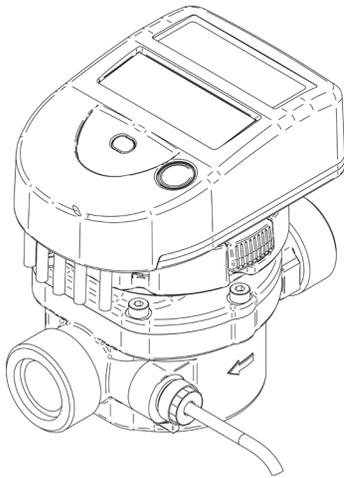

Bei der Montage des Superstatic 749 müssen die folgenden Schritte eingehalten werden:

- Rohrleitungen der Anlage gemäss DIN/EN sorgfältig spülen.
- Absperrventile vor und hinter dem Zähler schliessen.
- Entleerungsventil öffnen, um den Druck abzulassen und das im Rohr zwischen den beiden Absperrventilen enthaltene Wasser abfliessen lassen.
- Durchflussrichtung des Durchflusssensors beachten (Pfeil auf dem Durchflusssensor).
- Auf beiden Seiten des Durchflusssensors eine Dichtung anordnen. Nur geeignetes, neues Dichtungsmaterial verwenden.
- Sicherstellen, dass die Dichtungen in Bezug auf die Anschlüsse der Wasserleitung und des Durchflusssensors richtig positioniert sind.
- Befestigungsmuttern von Hand und dann mit Hilfe eines Schlüssels wie unten beschrieben festziehen.
- Temperaturfühler montieren.
- Display in die für eine gute Ablesung gewünschte Stellung drehen.
- Dichtigkeit des unter Druck gesetzten Zählers überprüfen.
- Durchflusssensor und Temperaturfühler plombieren.

### 6.2 Verkabelung für die Impulseingangsfunktion

Die Impulseingänge sind SELV-Stromkreise (SELV-System = Schutzkleinspannung, engl. Safety Extra Low Voltage) und dürfen nur an SELV-Kreise angeschlossen werden. Siehe elektrische Eigenschaften auf Seite 22.

### 6.3 Verkabelung für die Impulsausgangsfunktion

Die Impulsausgänge sind SELV-Stromkreise (SELV-System = Schutzkleinspannung, engl. Safety Extra Low Voltage) und dürfen nur an SELV-Kreise angeschlossen werden. Siehe elektrische Eigenschaften auf Seite 22.


# 7. Inbetriebnahme

## 7.1 Inbetriebnahme vom Lager-Modus aus

Ab Werk kann der Durchflussmesser im Lager-Modus sein, das heisst, dass er nicht zählt und das Display „Disabled“ anzeigt.

Der Lager-Modus ist aktiv, solange der Durchflussmesser nicht versiegelt „Seal“ wurde.

Im Lager-Modus, erfolgt der Übergang zum Menü „Config“ mit einem kurzen Druck auf die orangene Navigationstaste. Ein weiterer kurzer Druck ermöglicht den Zugriff auf die gesamte Anzeigesequenz vom „Normal“ Modus.

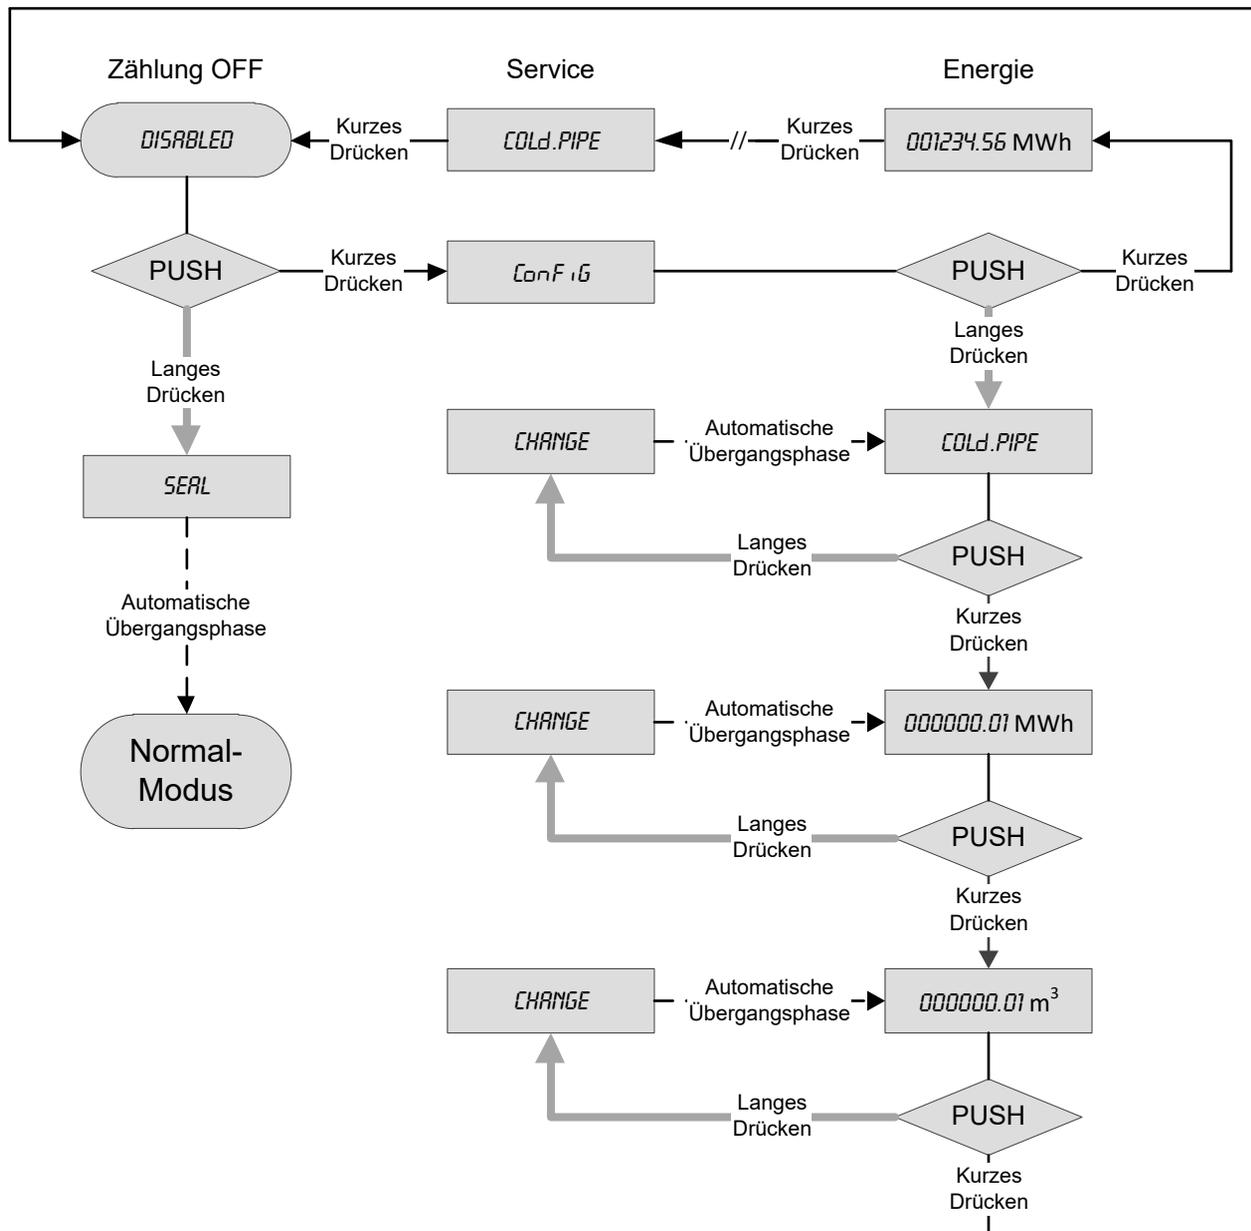

Im Menü „Config“ (optional erhältlich), ermöglicht ein langes Drücken die Änderung folgender Parameter:

- Einbaulage des Durchflussmessers in der Anlage: Warme (HOT PIPE) oder kalte Seite (COLD PIPE).
- Die Energieeinheit (0.1kWh, 1kWh, 0.001MWh, 0.01MWh, 0.001GJ et 0.01GJ).
- Die Volumeneinheit (0.01m<sup>3</sup> und 0.001m<sup>3</sup>).

Erfolgt über eine Dauer von 3 Minuten keine Eingabe kehrt das Menü auf „Disabled“ zurück. Wenn Änderungen im Menü „Config“ vorgenommen wurden, bleiben diese gespeichert.

## HINWEIS

Wenn „Disabled“ angezeigt wird, werden die Parameter durch ein langes Drücken bestätigt. Die Anzeige „Seal“ blinkt 4 Mal und das Gerät wechselt in den „Normal“ Betrieb.

**Von diesem Moment an ist der Lager-Modus („Disabled“ und „Config“) nicht mehr zugänglich.**

### Funktionskontrolle

Die Dichtheit der Anlage muss überprüft werden.

Überprüfen Sie die Kohärenz der am Zähler angegebenen Messwerte mit Hilfe der orangen Taste am Zähler. Am LCD-Display können die folgenden Werte angezeigt werden: Durchfluss, Leistung sowie Vor- und Rücklauftemperatur. Der Kommunikationsindikator auf dem LCD-Display dient zur Überprüfung der Kommunikations-Inputs und -Outputs. **Sämtliche Parameteranzeigen dienen zur Kontrolle des Zählers bzw. zur Einregulierung der Anlage. Es ist zu überprüfen, ob der einregulierte Durchfluss der Anlage den maximal erlaubten Durchfluss des Zählers nicht überschreitet. Zur umfassenden Funktionskontrolle wird die Speicherung eines Inbetriebnahme-Protokolls über die optische Schnittstelle mit der Software Prog7X9 empfohlen.**

## 8. Fehlercodes

Das Rechenwerk des Superstatic 749 zeigt am LCD-Display mit der Bezeichnung „Err“ und einem Zahlencode die jeweiligen Fehlermeldungen an. Wenn gleichzeitig mehrere Fehler vorliegen, werden die Codes summiert.


Der Fehler wird in der ersten Position des Hauptmenüs am Display angezeigt. Es ist jederzeit möglich, durch Drücken der Navigationstaste alle anderen Menüs zu wählen. Wenn die Navigationstaste innerhalb von 3 Minuten nicht mehr gedrückt wird, wird der Fehlercode automatisch erneut in der ersten Position des Hauptmenüs angezeigt.

- Err 1: Durchfluss grösser als  $1,2 \times q_s$  oder der hydraulische Sensor ist defekt.
- Err 2: Die gemessene Temperatur liegt ausserhalb des zugelassenen Bereichs oder ein Temperaturfühler ist defekt.

Um zu überprüfen, ob die Temperaturfühler nicht bei der Montage vertauscht worden sind, kann am Display die Differenz zwischen der Vor- und Rücklauftemperatur überprüft werden. Je nach Verwendung (Wärme oder Kälte) kann diese Differenz positiv oder negativ sein.

## 9. Anzeige

Das LCD-Display des Superstatic 749 ist besonders gross ausgelegt, dadurch wird eine gute Ablesbarkeit ermöglicht.

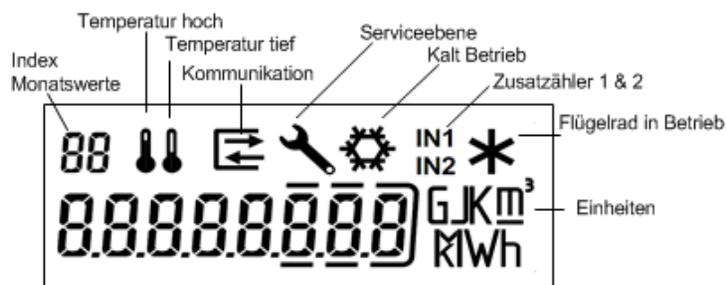



## 10. Kommunikationsschnittstelle und Optionen

Die Kommunikationsschnittstellen werden im Werk installiert und voreingestellt. Bei der Bestellung muss der Schnittstellentyp angegeben werden: Ferngespeister M-Bus oder SONTEX Funk, Wireless M-Bus (OMS), LoRaWAN oder Impulsausgänge.

### Impulseingangsfunktion

Je nach der festgelegten Variante bietet der Superstatic 749 die Möglichkeit, bis zu zwei Impulseingangszähler zu integrieren, zum Beispiel einen Warmwasser- und einen Kaltwasserzähler. Die Impulswertigkeit ist mit der Software Prog7X9 programmierbar. Standardmässig beträgt die Impulswertigkeit für jeden Impulseingang 1 Impuls/Einheit.

Die Daten der Zähler werden separat in Summenzählwerken aufsummiert und können als IN1 und IN2 am Display angezeigt sowie über die in das Rechenwerk eingebaute Kommunikationsschnittstelle übertragen werden.

Der Superstatic 789 wird mit einem 1,5 m langen Kabel für die Impulszähler geliefert.

### Impulsausgangsfunktion

Je nach gewählter Variante bietet der Superstatic 749 die Möglichkeit, zwei Impulsausgänge mit offenem Kollektor zu integrieren, welche die Wärmeenergie, die Kälteenergie oder das Volumen darstellen können:

Wärmemessung, respektive Kältemessung:

- Ausgang S1 = Wärmeenergie, respektive Kälteenergie
- Ausgang S2 = Volumen

Gemischte Wärme- und Kältemessung:

- Ausgang S1 = Wärmeenergie
- Ausgang S2 = Kälteenergie

Jedes Mal, wenn die kleinste am Display angezeigte Einheit der Energie (Wärme oder Kälte) und/oder des Volumens erhöht wird, erhält das entsprechende Ausgangskabel S1 bzw. S2 einen Impuls.

Beispiel für die Energie:

Anzeige 12345678 kWh ==> Wert des Ausgangsimpulses für die Energie = 1 kWh/Impuls

Anzeige 12345,678 MWh ==> Wert des Ausgangsimpulses für die Energie = 0,001 MWh/Impuls

Anzeige 123456,78 GJ ==> Wert des Ausgangsimpulses für die Energie = 0,01 GJ/Impuls

Beispiel für das Volumen:

Anzeige 12345,678 m<sup>3</sup> ==> Wert des Ausgangsimpulses für das Volumen = 0,001 m<sup>3</sup>/Impuls

Anzeige 123456,78 m<sup>3</sup> ==> Wert des Ausgangsimpulses für das Volumen = 0,01 m<sup>3</sup>/Impuls

Der Superstatic 749 wird mit einem 1,5 m langen Kabel für die Impulsausgänge geliefert.

Elektrische Daten der Impulsausgänge: Offener Kollektor 1 Hz 500 ms.

### Optische Schnittstelle

Jeder Superstatic 749 ist standardmässig mit einer optischen Schnittstelle versehen.

Die Kommunikation zwischen der Software Prog7X9 und dem Superstatic 749 kann mit einem Optokopf erfolgen. Die Software Prog7x9 dient vor allem zur Einstellung von nicht-metrologischen Parametern und zur Auslesung.

Für den Optokopf ist die Übertragungsgeschwindigkeit auf 2400 Baud festgelegt und nicht änderbar. Wir empfehlen die Verwendung des Optokopfs von [www.pettechnik.de](http://www.pettechnik.de).

Nachstehend geben wir für den aufgeführten Optokopf die Filter an, die notwendig sind, um richtig mit der Software Prog7X9 zu kommunizieren:

Optokopf	Filter
P+E Technik : "K1-98" or "K1-06"	Ohne Filter
P+E Technik : "K01-USB"	Ohne Filter

## 10.1 SONTEX Funk

Die Kommunikationsschnittstelle SONTEX Funk ist eine Schnittstelle, die eine Kommunikation zwischen allen Supercom-Funk-Produkten, die SONTEX Funkverbindungen zulassen, erlaubt. Um über diese Schnittstelle zu verfügen, muss sie bei der Bestellung angegeben werden. Dann wird das Funk-Modul im Werk eingebaut und konfiguriert.

Die SONTEX Funk-Einrichtungen setzen eine bidirektionale Funktechnologie ein, die für ein (stationäres oder mobiles) Fernauslesungssystem eine zuverlässige und leistungsfähige Lösung darstellt. Die verwendete Technologie beruht auf dem Protokoll Radian 0 und arbeitet mit der Frequenz 433,82 MHz.

Die mit dem Funk-Modul ausgerüsteten Geräte sind das ganze Jahr über täglich von 06.00 bis 20.00 Uhr erreichbar. Die Funk-Adresse wird im Service-Menü angezeigt und entspricht der Seriennummer des Superstatic 749.

### Technischen Daten

Bidirektionale Kommunikation; FSK-Modulation; Frequenz 433,82 MHz; Funkprotokoll Radian 0, Sendeleistung: 10 dBm (10 mW)

Die Lebensdauer wurde für den normalen Messbetrieb berechnet. Faktoren wie die Umgebungstemperatur, die Anzahl der Auslesungen usw. beeinflussen die Batteriebensdauer.

## 10.2 wM-Bus / OMS Funk

Die Funkkommunikationsschnittstelle Wireless M-Bus wird verwendet, um Daten gemäß des wM-Bus-Protokoll (EN13757-4) und in Übereinstimmung mit den OMS (Open Metering System) Version V4 Richtlinien zu übertragen. Diese Kommunikationsschnittstelle muss bei der Bestellung angegeben werden. Der Wireless M-Bus-Funkmodul wird daher installiert und im Werk konfiguriert. Eine separate Anweisung wird zur Standard Dokumentation hinzugefügt.

### Technischen Daten

Unidirektionale Kommunikation, Frequenz 868,95 MHz, Verschlüsselungsmodus 5 oder 7, Funktelegramm C1 oder T1, Sendeleistung: 14 dBm (25 mW)


## 10.3 LoRaWAN

Ein LoRa-kompatibles Gerät kann als solches identifiziert werden, wenn das Produktetikett die Kennzeichnung "LoRa" trägt. Zuerst muss das LoRa-Gerät in einem LoRaWAN-Netzwerk registriert werden.

Die Registrierung des Geräts im Netzwerk erfolgt über eine JOIN-Abfrage, die von der Prog7x9-Software aus oder direkt auf dem Gerät über den LCD-Bildschirm gestartet werden kann. Um das Gerät im Netzwerk zu registrieren, befolgen Sie bitte die unten stehende Sequenz:

### Technischen Daten

Bidirektionale Kommunikation, Frequenz EU868, Sendeleistung: 14 dBm (25 mW)



Wenn Sie die orangefarbene Taste kurz drücken, suchen Sie im Menü nach "LorA OFF".

Langes drücken um zu bestätigen...



Sie können die folgende Option wählen "Joi now" (JoinNow) :

Langes drücken, um zu bestätigen, oder kurz auf die orangefarbene Taste drücken, um...



... den verzögerten (Standard 30 s) Registrierungsvorgang (JoinDelay) starten und "Joi dELAY" anzeigen :

Langes drücken, um zu bestätigen

## 10.4 M-Bus, mit M-Bus Speisung

Die ferngespeiste M-Bus Schnittstelle ist seriell und ermöglicht die Kommunikation zwischen verschiedenen M-Bus-Einrichtungen über eine M-Bus Zentrale. Um über diese Schnittstelle zu verfügen, muss sie ausdrücklich bestellt werden. Das Modul wird im Werk eingebaut und konfiguriert.

Standardmässig wird die Primäradresse mit der Adresse 0 konfiguriert, während für die Sekundäradresse die Seriennummer des Superstatic 749 benutzt wird. Um den Wert der Primär- oder Sekundäradresse zu ändern, ist es notwendig die Software Prog7X9 zu verwenden oder spezielle M-Bus-Befehle zu senden. Die Sekundäradresse entspricht der Identifikationsfeld ID. Die Primäradresse wird im Service-Menü mit der Angabe „Addr:“ angezeigt.

### Technische Daten des M-Bus-Kommunikationssystems:

M-Bus-Protokoll gemäss der Norm EN 1434-3; potenzial- und polaritätsfreie Verbindung (die an der letzten Einrichtung gemessene Spannung muss höher sein als 36 VDC); Übertragungsgeschwindigkeit 300 / 2400 Baud; variable Datenstruktur. Ein M-Bus Gerät wird als zwei M-Bus Lasten vom Master gesehen. Empfohlener Kabeltyp: Telefonkabel JYStY N\*2\*0.8 mm<sup>2</sup>.


## 11. Versiegelung

Da die Versiegelung länderspezifisch unterschiedlich sein kann, sind die lokalen Vorschriften zu beachten. Um das System gegen jeglichen unbefugten Eingriff zu schützen, müssen der Wärmezähler, die Verschraubungen, die Temperaturfühler und die Tauchhülsen mit Benutzerplomben versehen werden. Die Plomben dürfen nur durch autorisierte Personen entfernt werden. Bei Nichtbeachtung dieser Vorschrift entfällt die Garantiepflicht.

Bei der Benutzung von Plomben mit Drähten ist es wichtig, dass die Plomben-Drähte so kurz wie möglich gehalten werden, und zur Plombe gut gespannt sind. Nur so ist die Plombierung gegen unbefugten Eingriff geschützt.

Am Temperaturfühler der im Durchflusssensor montiert ist, wird im Werk eine Plombierung angebracht. Bei der vor Ort Montage des zweiten Temperaturfühlers muss eine in der Verpackung enthaltene Sontex-Plombe verwendet werden. Es soll entweder eine mitgelieferte Metall Plombe die man mit Draht befestigt oder die Sontex Klebplombe - S schwarz auf grauem Hintergrund - verwendet werden.

Der Sensor-Träger ist auf dem Volumenmessteil befestigt und kann nicht ohne Beschädigung entfernt werden.

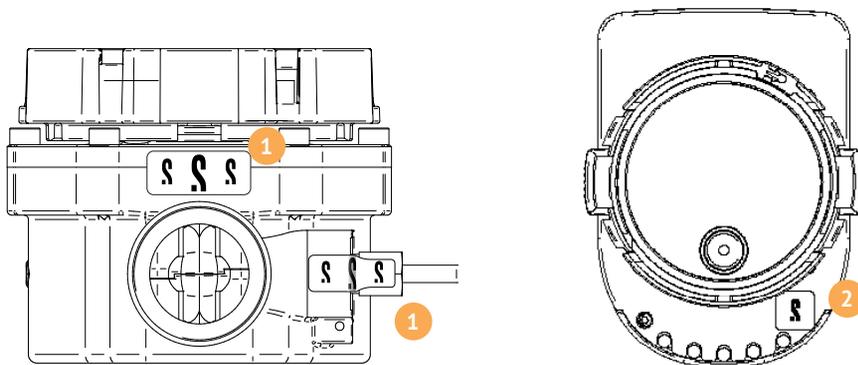

- 1 Im Werk angebrachte Plombierungen am Durchflusssensor (1) und am Temperaturfühler (2) des Superstatic 749
- 2 Auf dem Rechenwerk Im Werk angebrachte Plombe.

## 12. Technische Daten

### 12.1 Durchflusssensor Superstatic 749

Qp	Gewindeanschluss		Einbaulänge	Mat	PN	Maximal Durchfluss qs	Minimal Durchfluss qi	Ansprechgrenze (50°C)	Fühler Einbauplatz	Gewicht	Kvs Werte (20°C)	Druckabfall bei qp
	G"	DN										
	(EN ISO 228-1)											
0.6	3/4"	(15)	110	Messing	16	1.2	6	4	ja	1.2	1.4	0.19
1.5	3/4"	(15)	110	Messing	16	3.0	15	10	ja	1.3	3.4	0.20
1.5	1"	(20)	130	Messing	16	3.0	15	10	ja	1.4	3.4	0.20
1.5	1"	(20)	190	Messing	16	3.0	15	10	ja	1.6	3.4	0.20
2.5	1"	(20)	130	Messing	16	5.0	25	17	ja	1.4	5.7	0.19
2.5	1"	(20)	190	Messing	16	5.0	25	17	ja	1.6	5.7	0.19

16 bar = 1.6 MPa


#### Einbau

Der Superstatic 749 darf nicht auf der Seite mit einer Langzeit-Einsatztemperatur von weniger als 5°C oder mehr als 90°C eingebaut werden.

Gerader Rohrabschnitt vor / nach dem Durchflusssensor:

- U3 / D0 für: L = 110mm
- U0 / D0 für: L = 130 mm
- U0 / D0 für: L = 190 mm

### 12.2 Druckverlustkurve

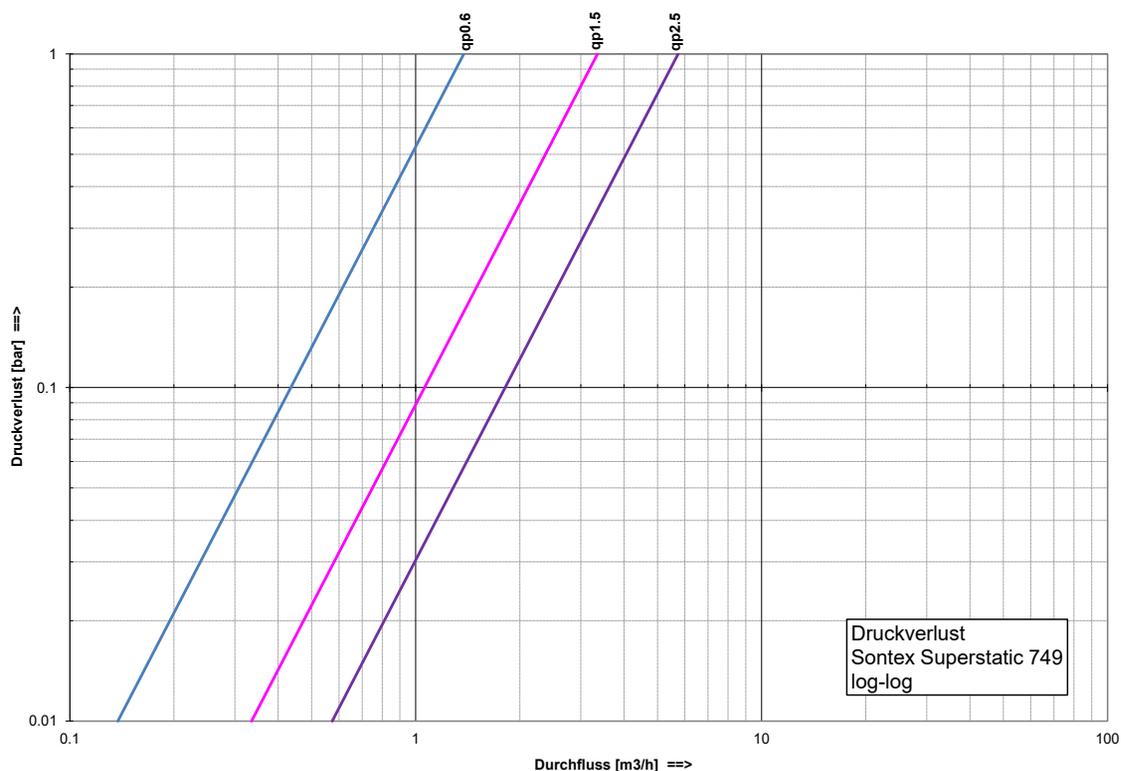

## 12.3 Allgemeine technischen Daten

<b>Temperaturfühler</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2-Leitertechnik</li> <li>■ Durchmesser</li> <li>■ Kabellänge</li> </ul>	Pt1000 $\varnothing$ 5, $\varnothing$ 5.2, $\varnothing$ 6 mm 1.5 m
<b>Temperaturmessung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Temperaturbereich <math>\Theta</math>, zugelassen</li> <li>■ Langzeiteinsatztemperatur, zugelassen</li> <li>■ Temperaturdifferenz <math>\Delta\Theta</math>, zugelassen</li> <li>■ Ansprechgrenze</li> <li>■ Temperaturauflösung t (Anzeige)</li> <li>■ Temperaturauflösung <math>\Delta T</math> (Anzeige)</li> <li>■ Temperaturmesszyklus bei Nenndurchfluss</li> <li>■ Volumenmesszyklus</li> </ul>	0° ...110°C 5°... 90°C 3...75 K 0.5 K 0.1°C 0.01 K 20 Sekunden Permanent
<b>Rechenwerk</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Umgebungsklasse</li> <li>■ Mechanik</li> <li>■ Elektronik</li> <li>■ Schutzklasse Batterie</li> <li>■ Gehäuseschutzart</li> <li>■ Verbindungskabel zwischen Durchflusssensor und Rechenwerk</li> <li>■ Betriebstemperatur (Elektronik)</li> <li>■ Betriebstemperatur (Funkversion)</li> <li>■ Transport-/Lagertemperatur</li> </ul>	C M1 E1 III IP65 0.6 m  5...55°C 5...40°C -10...60°C (trockene Umgebung)
<b>Anzeige und Anzeigeeinheiten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 8-stellige LCD</li> <li>■ Energie</li> <li>■ Volume</li> <li>■ Impulseingänge (Option)</li> <li>■ Temperaturen</li> <li>■ <math>\Delta</math> Temperatur</li> </ul>	kWh, MWh, GJ m <sup>3</sup> Volume oder Pulse °C K
<b>Spannungsversorgung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lithium-Metall-Batterie (<math>\leq</math> 1g) 3VDC</li> </ul>	6+ 1 or 12+ 1 Jahre
<b>Funkkommunikation</b>	<p><b>Sontex Funk</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Frequenz</li> <li>■ Kommunikation</li> <li>■ Protokoll</li> <li>■ Verschlüsselung</li> <li>■ Sendeleistung</li> <li>■ Übertragungsintervall</li> </ul> <p><b>wM-Bus</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Frequenz</li> <li>■ Kommunikation</li> <li>■ Protokoll</li> <li>■ Verschlüsselung</li> <li>■ Sendeleistung</li> <li>■ Übertragungsintervall</li> </ul> <p><b>LoRaWAN®</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Frequenz</li> <li>■ Kommunikation</li> <li>■ Protokoll</li> <li>■ Verschlüsselung</li> <li>■ Sendeleistung</li> <li>■ Übertragungsintervall</li> <li>■ Uplink / Downlink</li> </ul>	433.82 MHz bidirektional Radian 0 AES 128 10 mW (10 dBm) Auf Anfrage  868.95 MHz unidirektional wM-Bus EN13757-4 AES 128 25 mW (14 dBm) Standard 120 Sek. (Mode T1, C1 Verschlüsselungsmodus 5/7), 24/24 oder 12/24 (Walk-by), 7T/7  EU868, gemäss ETS (EN300.220) bidirektional Klasse A gemäss EN60870-5 AES 128 25 mW (14 dBm) von 1h bis 4h je nach Netz Daten kodiert nach EN60870-5 (M-Bus)
<b>Impulsausgang</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Open drain (MOS Transistor)  V<sub>CCmax</sub> : 35 VDC ; I<sub>CCmax</sub> : 25 mA</li> </ul>	1 Hz, 500 ms
<b>Impulseingänge mit Trockenkontakt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Stromversorgung intern</li> <li>■ R<sub>pull UP</sub> intern</li> <li>■ Pulsfaktor</li> </ul>	2.3 VDC 2 M $\Omega$ 0...999.999 m <sup>3</sup> /Imp oder ohne Einheit
<b>Speisung via M-Bus</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1 Gerät = 2 M-Bus Lasten</li> </ul>	max 2 x 1.5 mA
<b>Metrologische Klasse</b>		EN 1434 Klasse 2
<b>Zulassung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wärme</li> <li>■ Kälte</li> </ul>	CH-MI004-13019 DE-16-M-PTB-0084

## 13. Konformitätserklärung



Sontex erklärt hiermit, dass der Superstatic 749 mit der MID 2014/32/EU und der RED 2014/53EU übereinstimmt.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter folgendem Link:



## Technischer Support

Für den technischen Support wenden sie sich an die lokalen Sontex Vertretungen oder direkt an Sontex SA.

## Sontex Hotline

support@sontex.ch, +41 32 488 30 04

Änderungen vorbehalten